


ESTRUCTURA COBERTA

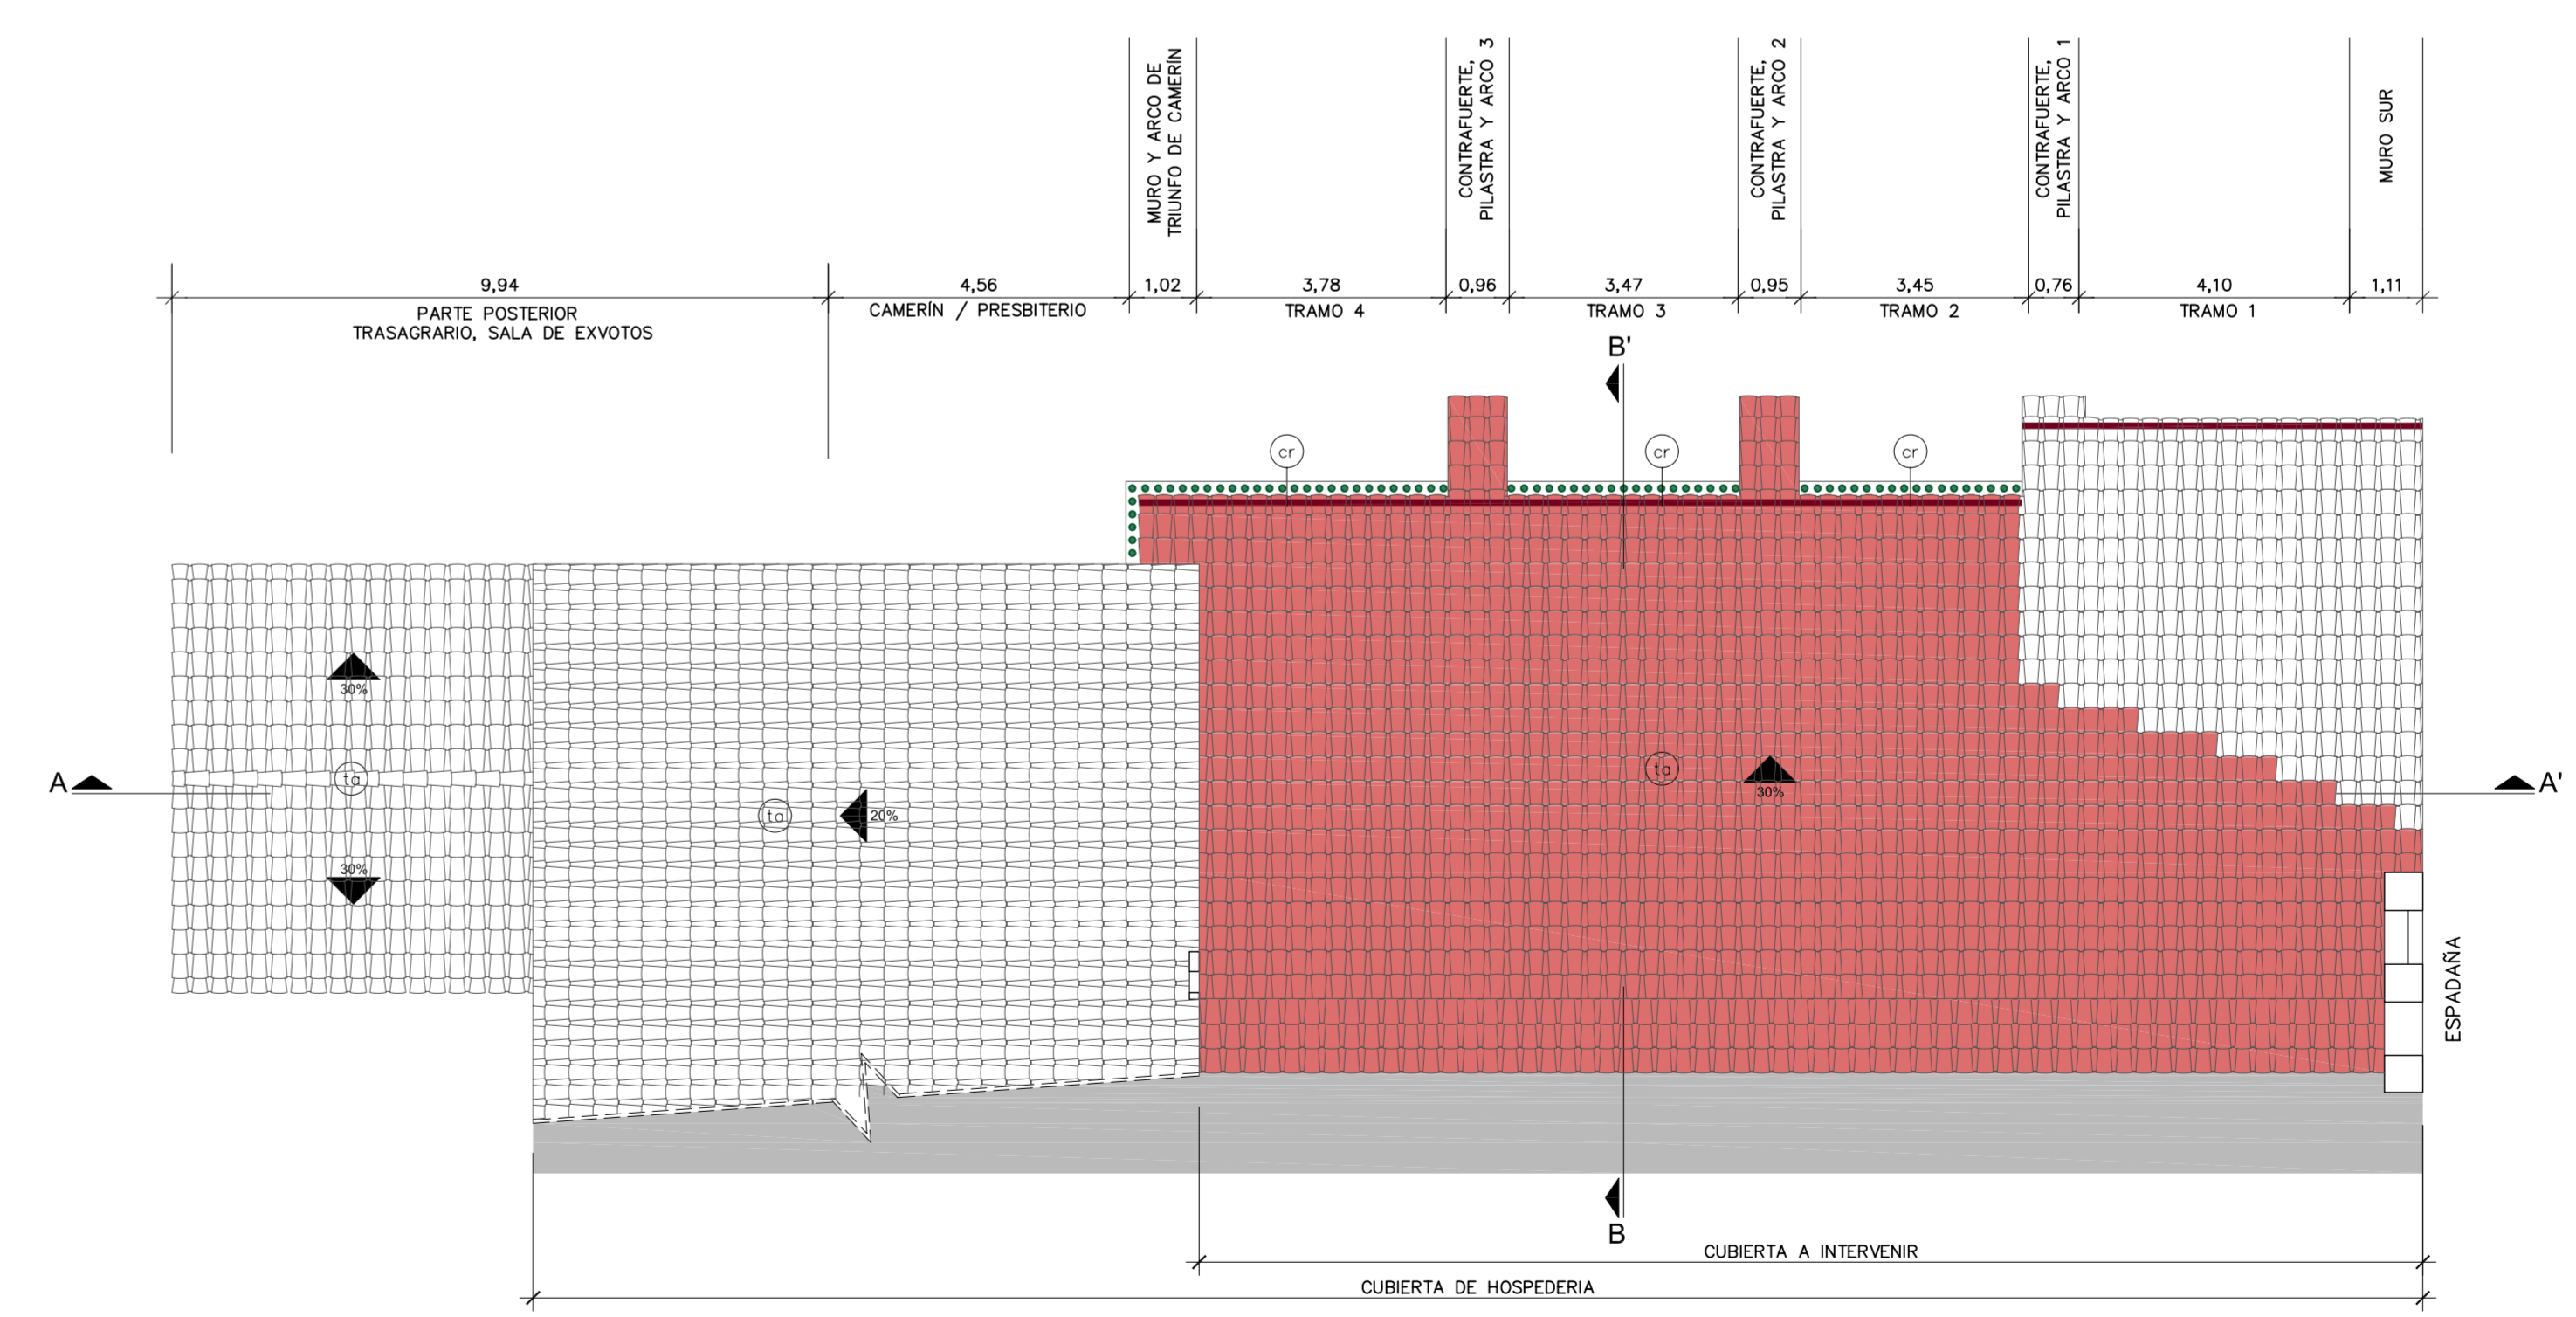

PLANTA COBERTA

CUADRO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

- 1. Paso de drenaje**
 - Acumulación de tierras y de desbrito
 - Muro de contención desprendido
 - 2. Espadaña**
 - Rasilla rota
 - Mortero de juntas degradado / falta de mortero
 - Colonias de microflora
 - Restos de obra antigua
 - Disgregaciones con pérdida de superficie
 - Pérdida puntual de volumen
 - Reparaciones posteriores con mortero
 - 3. Cubierta**
 - Tejas parcialmente dislocadas con mortero de agarre degradado
 - Falta de canalón
 - Vigas afectadas por podredumbre
 - 4. Pavimento**
 - Disgregaciones con pérdida de superficie
 - 5. Revestimientos exteriores e interiores**
 - Revoco degradado / falta de revoco
 - Revoco con frescos disgregado / falta de revoco con frescos
 - Reparaciones posteriores con mortero
 - Disgregaciones con pérdida de superficie
- Materiales (pavimentos y acabados)**
- pp Pavimento de losetas de piedra calcárea pulida
 - pc Pavimento de baldosas cerámicas
 - pm Pavimento de losetas de mármol
 - mp Pavimento de mortero Portland
 - zp Zocalo de losetas de piedra calcárea pulida
 - mm muro de mampostería
 - mr muro de refuerzo de mampostería
 - cr Coronamiento de rasilla
 - rp Revocos de cal con frescos
 - rc Revocos de cal
 - ta Teja árabe
 - jd Jamba y dintel de piedra trabajada
 - sr Sillares de refuerzo
 - mc Muro de contención antiguo de mampostería asentado sobre roca
 - ro Roca